



Boletín de Servicio

Inspección de la Tapa de Combustible MTX60

Grupo de productos: Apisonadores	Fecha de emisión: 04/01/11	Boletín de Servicio N° RT20110401
Tipo de Boletín <input checked="" type="checkbox"/> Obligatorio <input type="checkbox"/> Información solamente <input type="checkbox"/> Cambio Recomendado	Modelos/Series implicados: S/N V-6045 – V-6088, V-6093 – V-6098, V-6105 – V-6112, V-6129 – V-6132, V-6173 – V-6331	

Detalles
Problema <p>Algunos apisonadoras Multiquip MTX60 dentro del rango de números de serie mencionados anteriormente pueden haber sido enviadas con las tapas de combustible incorrectas.</p> <p>Las tapas de combustible correctas tienen un agujero de ventilación de "pico de pato" en el interior de la tapa, diseñado para permitir la ventilación adecuada del tanque para las máquinas equipadas con carburadores de diafragma. Las apisonadoras que no tienen este tipo de tapa pueden experimentar pérdida de combustible al acostar la apisonadora durante el transporte.</p> Solución: <p>Siga el procedimiento de inspección adjunto para determinar si la apisonadora está correctamente equipada de fábrica.</p> <p>Si la apisonadora no tiene el agujero de ventilación de "pico de pato", póngase en contacto con el departamento de partes de Multiquip a fin de pedir la tapa de repuesto.</p>

Información de las partes						
<table><thead><tr><th><u>Descripción</u></th><th><u>Número de pieza</u></th><th><u>Cantidad</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Conjunto de tapa, Tanque de combustible</td><td>366900020</td><td>1</td></tr></tbody></table>	<u>Descripción</u>	<u>Número de pieza</u>	<u>Cantidad</u>	Conjunto de tapa, Tanque de combustible	366900020	1
<u>Descripción</u>	<u>Número de pieza</u>	<u>Cantidad</u>				
Conjunto de tapa, Tanque de combustible	366900020	1				

Las siguientes instrucciones están destinadas a ayudar al usuario para la inspección de la tapa de combustible de las apisonadoras MTX60 afectadas por el Boletín de Servicio RT20110401. Por favor, lea todas las instrucciones de inspección.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

Siga estos pasos para determinar si la apisonadora está correctamente equipada de fábrica.

1. Retire la tapa de combustible del tanque de combustible (Figure 1).

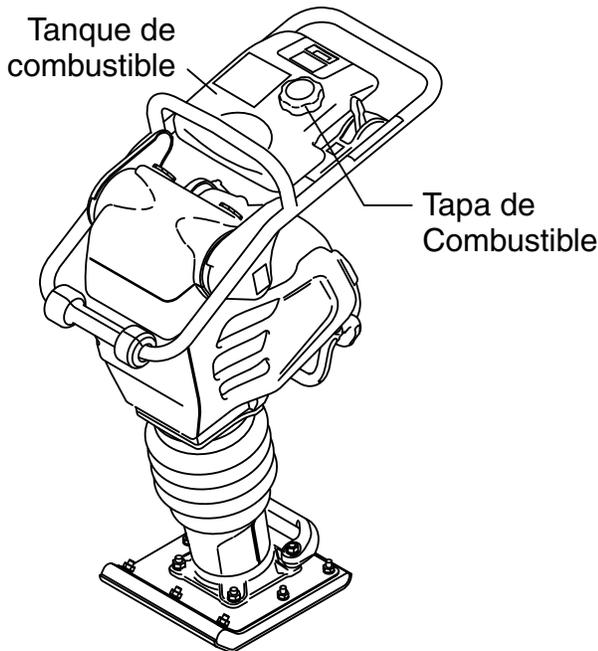


Figure 1. Retire la tapa del combustible

2. Utilice un destornillador de pala para quitar la cubierta de plástico del interior de la tapa (Figure 2).

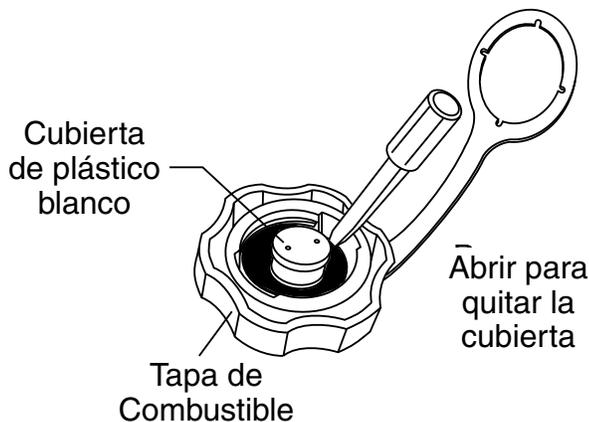


Figure 2. Quite la cubierta de plástico

3. Si el interior de la tapa tiene una goma de ventilación de "pico de pato" (Figure 3), no se necesitan otras medidas.



Figure 3. Tapa con ventilación de "pico de pato"

4. Si el interior de la tapa **NO** tiene un caucho de ventilación de "pico de pato" (Figure 4), pida la tapa correcta (p / n 366900020) del departamento de partes de Multiquip.



Figure 4. Tapa sin ventilación de "pico de pato"



MTX60

Inspección de la Tapa de Combustible

COMO CONSEGUIR AYUDA

FAVOR DE TENER EL MODELO Y EL NUMERO DE SERIE CUANDO LLAME

ESTADOS UNIDOS

Oficina Corporativa Multiquip

18910 Wilmington Ave. Tel. (800) 421-1244
Carson, CA 90746 Fax (800) 537-3927
Contacto: mq@multiquip.com

Departamento de Servicio

800-421-1244 Fax: 310-537-4259
310-537-3700

Asistencia Técnica

800-478-1244 Fax: 310-943-2238

Departamento de Refacciones MQ

800-427-1244 Fax: 800-672-7877
310-537-3700 Fax: 310-637-3284

Departamento de Garantías

800-421-1244 Fax: 310-943-2249
310-537-3700

MEXICO

MQ Cipsa

Carr. Fed. Mexico-Puebla KM 126.5 Tel: (52) 222-225-9900
Momoxpan, Cholula, Puebla 72760 Mexico Fax: (52) 222-285-0420
Contacto: pmastretta@cipsa.com.mx

CANADA

Multiquip

4110 Industriel Boul. Tel: (450) 625-2244
Laval, Quebec, Canada H7L 6V3 Tel: (877) 963-4411
Contacto: jmartin@multiquip.com Fax: (450) 625-8664

REINO UNIDO

Oficina Matriz Lmitada Multiquip (UK)

Unit 2, Northpoint Industrial Estate, Tel: 0161 339 2223
Globe Lane, Fax: 0161 339 3226
Dukinfield, Cheshire SK16 4UJ
Contacto: sales@multiquip.co.uk

© COPYRIGHT 2011, MULTIQUIP INC.

Multiquip Inc, el logotipo MQ estan registrados como marca de fábrica propiedad de Multiquip Inc. y no pueden ser usadas, reproducidas, ó alteradas, sin alguna autorización escrita. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños y son usadas con los permisos correspondientes.

La información y las especificaciones incluidas en ésta publicación estaban vigentes al momento de aprobación para la impresión. Las ilustraciones, descripciones, referencias e información técnica contenida en este manual, son para guiarse solamente y no pueden ser consideradas como sujetadora. Multiquip Inc. se reserva el derecho a discontinuar ó cambiar especificaciones, diseño ó información publicada en esta edición en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir en algunas obligaciones.

Su distribuidor local es:

